



スバル軽自動車 オイルエレメントのご注意

平成24年 7月

お得意先様各位

パシフィック工業株式会社

平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
表題の件につきまして下記の通りお知らせいたします。
よろしくご査収の程、お願い申し上げます。

記

スバルは軽自動車の生産から撤退し、現在はダイハツからのOEM供給を受けています。
これらダイハツOEM車のオイルエレメントは3/4インチネジで、品番は9502です。
8501(20mmネジ)を取り付けるとオイル漏れの原因となりますのでご注意ください。

車名・型式と年式、適合オイルエレメントとOEM元車輦は以下の通りです。
(スバルブランドですが PO-8501, PX-8501の使用不可)

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | ディアスワゴン S321.331N H21年 9月～ PO-9502, PX-9502 ダイハツ アトレーフゴン |  | ルクラ ルクラカスタム L455.465F H22年 4月～ PO-9502, PX-9502 ダイハツ タントエグゼ |
|  | プレオ L275.285B,F H22年 4月～ PO-9502, PX-9502 ダイハツ ミラ |  | |
|   | ステラ ステラカスタム LA100.110F H23年 5月～ PO-9502, PX-9502 ダイハツ ムーヴ |   | サンバー サンバートラック S321.331B S201.211J,H H24年 4月～ PO-9502, PX-9502 ダイハツ ハイゼット ハイゼットトラック |

《解説》

PO-9502, PX-9502 ネジ径 3/4インチ(約19.2mm)

PO-8501, PX-8501 ネジ径 ミリネジ 20mm

ダイハツKFエンジン等、3/4ネジ(細いネジ)に 8501(太い20mm)を取り付けると、ギリギリ山が噛んで一見取り付いたように見える場合があります。

しかし、これはネジ径の合わない誤着状態です。

走行中にエレメントが緩んでオイル漏れの原因になりますので絶対に取り付けないでください。

徳島市川内町平石
徳島総合流通センター内
SPK株式会社